

LIMNINGSINSTRUKTION: DUTCH LININGS

Blandningsinstruktion

Blanda 1 liter Solufix 14C med 1 flaska Solufix H14, eller 5 liter 14C med 1 flaska Solufix H14S.

Använd Solufix 22 i levererat skick men rör om ordentligt.

Solufix 37 – Se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.

Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 14C – kan användas 1 dag.

Solufix 22 – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 14C – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Solufix 22 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Solufix H14 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Solufix H14S – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet 5 °C - 25 °C.

Tillverkningsinstruktion

Limning

Limning av gummi mot metall

1) Förbehandling av metallytan

- a) Rengör metallytan med lättbensin SBP5 för att avlägsna smuts/fett. Använd en ren trasa fuktad med lösningsmedlet.
- b) Hagelblästra metallytan och avlägsna ev. resterande smuts med lösningsmedel (SBP5).
- c) Applicera 1 skikt Solufix 22 metallprimer och låt torka ca 20 minuter.

2) Förbehandling gummiytor

- a) Skurna ytor måste vara fria från vatten före limning – torka torrt med en trasa.
- b) Rengör gummiytan med en ren trasa fuktad med lättbensin SBP5. Låt torka.
- c) Applicera 1 skikt Solufix Nr. 37 (Single). Låt torka 5 minuter.

3) Limning

- a) Applicera 1 skikt färdigblandad Solufix Nr. 14C både på den primade metallytan och gummiytan. Låt torka helt (ca 20 min.).
- b) Applicera därefter ett andra skikt och när bägge ytorna är tejpklibbiga pressas ytorna samman och rullas med roller för god kontakt.

Limning gummi mot gummi

Applicera 2 skikt färdigblandad Solufix 14C på de förbehandlade gummiytorna (se punkt 2 ovan) enligt beskrivningen under 3) ovan.

Pressa samman ytorna och rolla för maximal kontakt.

Applicera inte vid temperaturer under 5 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.

Rengör penslar i toluen.