

LIMNINGSINSTRUKTION - SLANGAR

Blandningsinstruktion

- a) Blandning (A) – Blanda 1 liter Solufix 64H (Pu350) med 2 flaskor RDS-härdare.
- b) Blandning (B) – Blanda 1 liter Solufix 64H (Pu350) med 1 flaska RDS-härdare, eller 5 liter Solufix 64H (Pu350) med 1 flaska härdare RDS/5..
- c) Använd Solufix 12H i levererat skick. Rör om.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 64H – kan användas 1 dag.
Härdare RDS – ej tillämpligt.
Härdare RDS/5 – ej tillämpligt.
Solufix 12H – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 64H – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Härdare RDS – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Härdare RDS/5 – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Solufix 12H – 3 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C
8 °C – 25 °C (Solufix 64H)

Tillverkningsinstruktion

- A) Uppbyggnad av slang
 - I) Efter tillskärning av Linaplast Oz rengörs kanten med aceton, beta sedan både på kant och ruggad sida, använd Solufix 37D (double).
 - II) Betning och limning av kanter måste utföras samma dag.
 - III) Applicera 1 skikt av blandning (A) på varje kant och låt torka ca 10 min.
 - IV) Applicera ett andra skikt av blandning (A) på högst FEM slangar så att när den femte beläggs den första är klar att sammappressas och rollas. Om denna hinner bli för torr ”upplivas” vidhäftningen med borste eller trasa doppad i MEK – pressa sedan samman och rolla.

V) Efter limning av varje sats ges fogen ett tätskikt av lim på båda sidor.

B) Tuber

- VI) Låt slangarna ligga minst två dagar innan de limmas mot ringarna. Det är bäst att färdiställa tuberna så snart som möjligt, men för limning i ringarna används blandning (B).
- VII) Ringarna skall vara hagelblästrade och primade med Solufix 12H (utförs av Labb); låt torka minst 2 timmar innan blandning (B) appliceras.
- VIII) Applicera ett jämnt skikt av blandning (B) med borste på ringarna samt ett tjockt jämnt skikt på slangen i slangmaskinen. Låt torka ca 5 min. Pressa samman i halvtorr skick.

Applicera inte vid temperaturer under ca 10 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 80 %.

Borstar: Rengör borstar i MEK eller aceton.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.