

SOLUFIX NR. 18

Blandningsinstruktion

Blanda 1 liter Solufix 18 med 1 flaska härdare Solufix 18.
Solufix 37 – Se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 18 kan bara användas under 2 – 3 timmar.

Hållbarhet - Oblandat

Solufix 18 - 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Härdare Solufix 18 - 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Används för limning på Tec–dec och vid konstruktion av stora membran (djurhudar). Solufix 18 och härdare tillhandahålls av Labb.

Limningsinstruktion

A) Tec–dec

Förbehandling gummiytor

- 1) Rugga upp gummiytan med slipskiva och avlägsna dammet med lättbensin (SBP5). Låt torka. APPLICERA INTE BETLÖSNING

Limning

- 1) Applicera 1 skikt färdigblandad Solufix 18 på vardera ytan. Låt torka 10 – 15 minuter.
- 2) Applicera ett andra skikt och pressa samman när ytorna är tejpklibbiga. Rolla.

B) Membran

Förbehandling av gummi-/textilytor

- 1) Linatex-lagren som bygger upp membranlaminatet rengörs med lättbensin (SBP5), varefter kantfogen ruggas upp och rengörs på samma sätt. Låt torka.
- 2) Beta samtliga limzoner med enkel Solufix 37. Låt torka 10 minuter.
- 3) Rugga upp Linatex-segmenten och rengör från damm med lättbensin (SBP5). Beta därefter med enkel Solufix 37 just innan limning. Låt torka 10 minuter.
- 4) Väven som används på omkretsen måste liksom segmenten betas med enkel Solufix 37. Låt torka 10 minuter.

Limning

- 1) Applicera 1 skikt färdigblandad Solufix 18 på vardera laminatytan. Låt torka 15 minuter.
- 2) Applicera ett andra skikt Solufix 18 och pressa samman när ytorna nät och jämnt klibbar. Rolla för god kontakt. Låt härda över natten.
- 3) Väv och segment måste ges två skikt färdigblandad Solufix 18 enligt punkt 1) och 2) ovan innan limning utförs.

OBS:

Limning mot metall

Om användningen är godkänd för limning mot metall används Solufix 22 enligt närmare beskriven procedur i instruktionen för Solufix 21/22.

Applicera inte lim vid temperaturer under 10 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.

Rengör borstarna i toluen.

